

# 行星相机 ASI482MC 产品手册



非常感谢您购买 ZWO ASI 相机！在使用本产品之前，请务必仔细阅读本手册。  
本手册等相关资料版权及修改权全部属于苏州振旺光电有限公司（以下简称：ZWO）。

## 目录

1 产品概述 .....	1
2 使用须知 .....	3
3 相机简介 .....	4
3.1 外观介绍 .....	4
3.2 技术参数 .....	4
3.3 量子效率与读出噪声 .....	5
3.4 模数转换 .....	6
3.5 设备功耗 .....	7
4 包装清单 .....	7
5 机械尺寸 .....	8
6 连接方案 .....	8
7 质保服务 .....	9
8 售后政策 .....	10

## 1 产品概述



ASI482MC 为 ZWO 于 2021 年推出的大靶面彩色 USB 3.0 行星相机。相机使用 Sony IMX482 传感器，1/1.2" 画幅，像素尺寸高达 5.8μm，兼备高满阱容量、高灵敏度、低读出噪声等多项优势，是 ZWO 在经过多年行星摄影领域内的研发沉淀之后，又一次强有力的迭代新品。

### 1/1.2" 画幅背照式传感器

ASI482MC 的传感器尺寸约为 ASI462MC 的 4 倍大，采用背照式的内部元件结构。像素尺寸 5.8μm，分辨率 1920\*1080，总计有 207 万像素。

传感器宽高 11.13\*6.26mm，对角线长度 12.86mm。



SNR<sub>1s</sub>=0.08lx

Sony 使用 SNR1s 的概念来衡量传感器在低照度下图像的质量,其中 SNR 为信噪比(Signal to Noise Ratio)之意,1 表示噪声为 1 时的信号量为 1。SNR1s 的数值越小,表明在低照度下的画质越出色。ASI482MC 的 5.8 $\mu$ m 大像素给相机带来了前所未有超低的 SNR1s 水准:0.08lx,相较于 SNR1s=0.13lx 的 ASI385MC 提升了将近一倍。在当前 ASI 全线行星相机中,ASI482MC 的低照度摄影能力处于最高水平,堪称为 ASI 系列的“暗夜之王”。



### 51.5ke 超大满阱

ASI482MC 的最大满阱容量为 51.5ke,超高的满阱容量可以保留丰富的星点细节。搭配超低的 SNR1s,相机的光信号收集的效率更高,这使得它不仅适合日面、月面和行星摄影,同时也适合深空目标的“幸运成像”,即短曝光多张叠加拍摄。

同时,相机也适合 EAA 电子辅助实时观测,以及全天相机应用领域。



HCG 模式

相机内置 HCG 模式，在高增益时能有效减少读出噪声，并保持低增益时一样的高动态范围，最高可达 12stops。当增益值为 80 时，读出噪声大幅度下跌，而动态范围仍保持在 12stops。读出噪声最低为 1.5 个电子。

#### **USB 3.0 高速接口 & ST4 导星口:**

USB 3.0: 高达 5Gb 的带宽，让 ASI482MC 在 207 万像素的全分辨率下，10bit 高速模式的帧速可达 82.5 帧/秒，12bit 正常模式的帧速可达 57.5 帧/秒。

ST4 导星口: 可以连接赤道仪的 AUTO GUIDE 口，用于控制赤道仪进行导星。

## **2 使用须知**

在使用之前，请仔细阅读使用须知。

以下为相机的储存及工作环境要求，请勿在环境之外存储及使用相机，否则可能会对相机造成一定损伤。

存储温度	-20°C ~ 60°C
存储湿度	20% ~ 95%
使用温度	-5°C ~ 50°C
使用湿度	20% ~ 80%

请勿使用具有腐蚀性溶液清洁相机，以免腐蚀表面氧化层，损坏相机；同时应避免将相机长期暴露在太阳下暴晒，以免导致外观氧化层脱色。

### 3 相机简介

#### 3.1 外观介绍



- ① USB 2.0 & USB 3.0 输入
- ② ST4 导星口
- ③ AR 保护玻璃 D25\*1mm
- ④ 1/4 英寸螺丝口，方便安装于相机三角架上

#### 3.2 技术参数


传感器	SONY IMX482LQJ-C CMOS
画幅	1/1.2"
对角线	12.86mm
分辨率	207 万像素 1920*1080
像素尺寸	5.8 $\mu$ m
靶面尺寸	11.13mm * 6.26mm
最高帧速	82.5FPS
快门类型	滚动快门
曝光时间	32 $\mu$ s-2000s
读出噪声	1.5-12.9 e
QE 峰值	85% at 530nm
满井电荷	51.5ke
ADC	12bit
USB 接口	USB 3.0
转接环	2" /1.25" /M42X0.75

保护窗光学玻璃	φ25-1AR 玻璃
相机直径	62mm
相机重量	0.133kg
后截距	6.5mm/17.5mm
支持的操作系统	Windows, Linux & Mac OSX

### 3.3 量子效率与读出噪声


#### 量子效率

ASI482MC 拥有非常高的量子效率，据我们估算，QE 峰值为 85%。

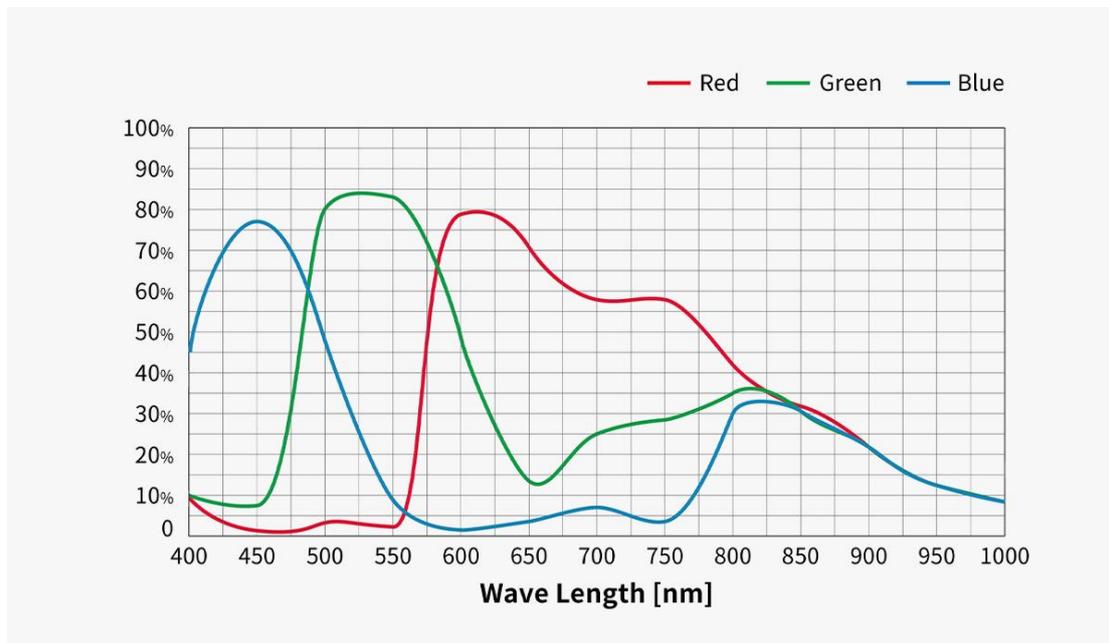

#### 读出噪声

读出噪声包括像素噪声、电路噪声和 ADC 量化噪声。读出噪声越低越好。如下图所示，ASI482 的读出噪声值非常低。

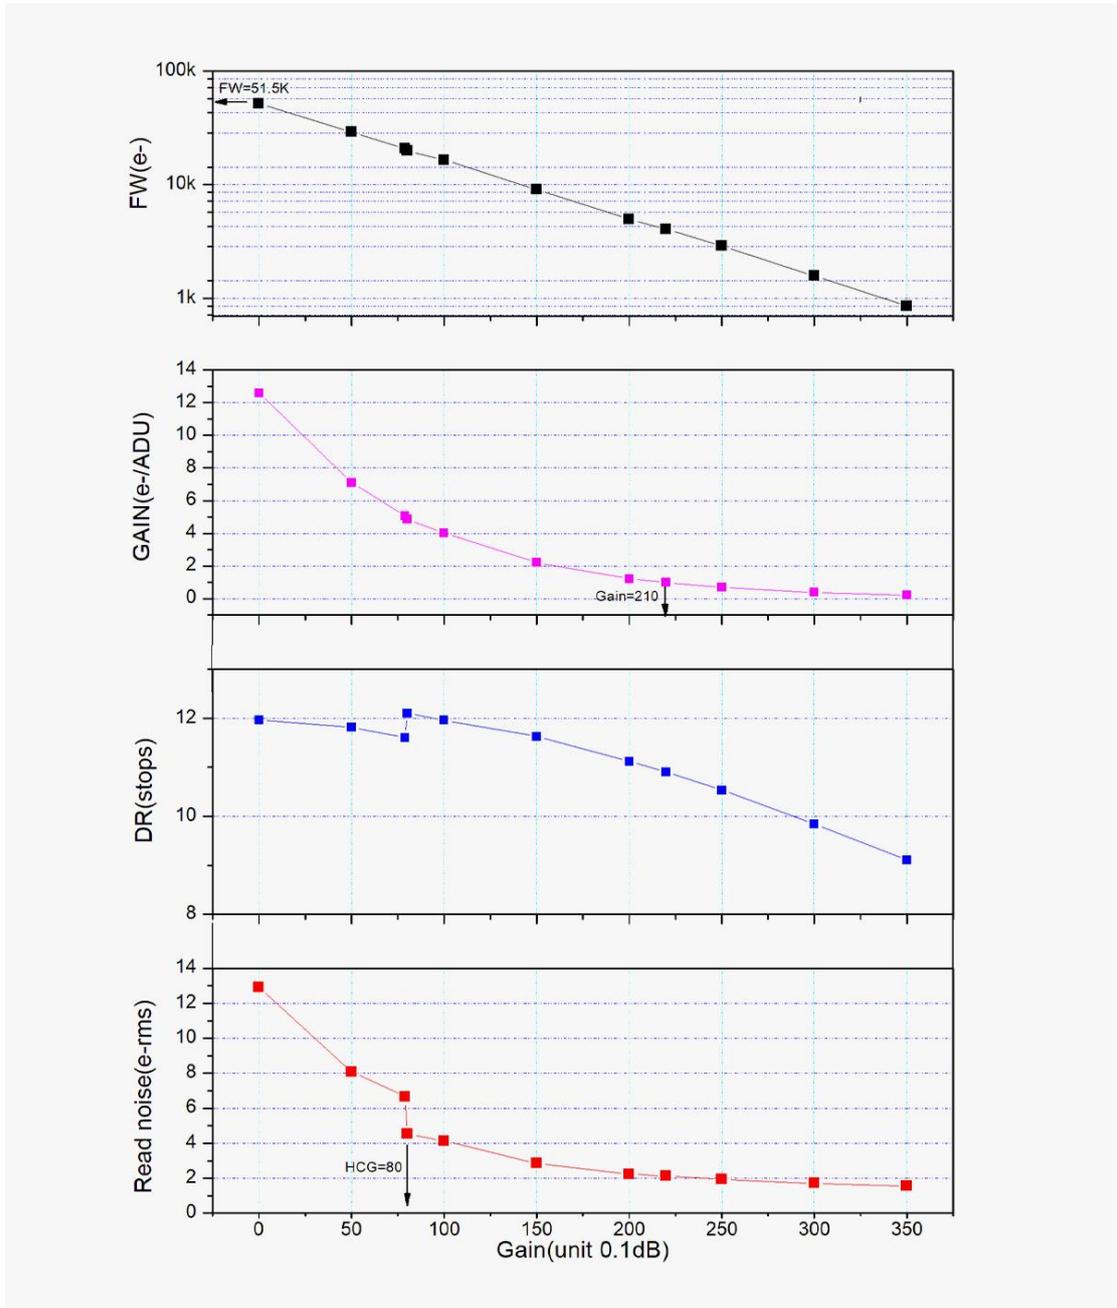

### 3.4 模数转换

ASI482 相机可以选择 10bit 或者 12bit ADC 输出。10bit ADC (高速模式) 下帧率会提高。此外, ASI482 还支持自定义的 ROI 拍摄模式, 在小的 ROI 模式下, 帧速将会进一步提高。

下图是 ASI482 在使用 USB 3.0 时, 12bit 和 10bit 不同模式和分辨率下的最高帧率。

分辨率	USB 3.0	
	12Bit	10Bit

	RAW16	RAW8	RAW16	RAW8
1920*1080	57.5	57.5	82.5	82.5
1280*720	84.65	84.65	121.5	121.5
640*480	123.6	123.6	177.5	177.5
320*240	228.75	228.75	328.4	328.4

### 3.5 设备功耗


ASI 相机都是低能耗相机，使用 USB 供电时，ASI482MC 的最大功耗仅为 2.06W。

### 4 包装清单




标配 1 条长的 USB 线 (2m) ，可用于电脑连接相机导星。

## 5 机械尺寸

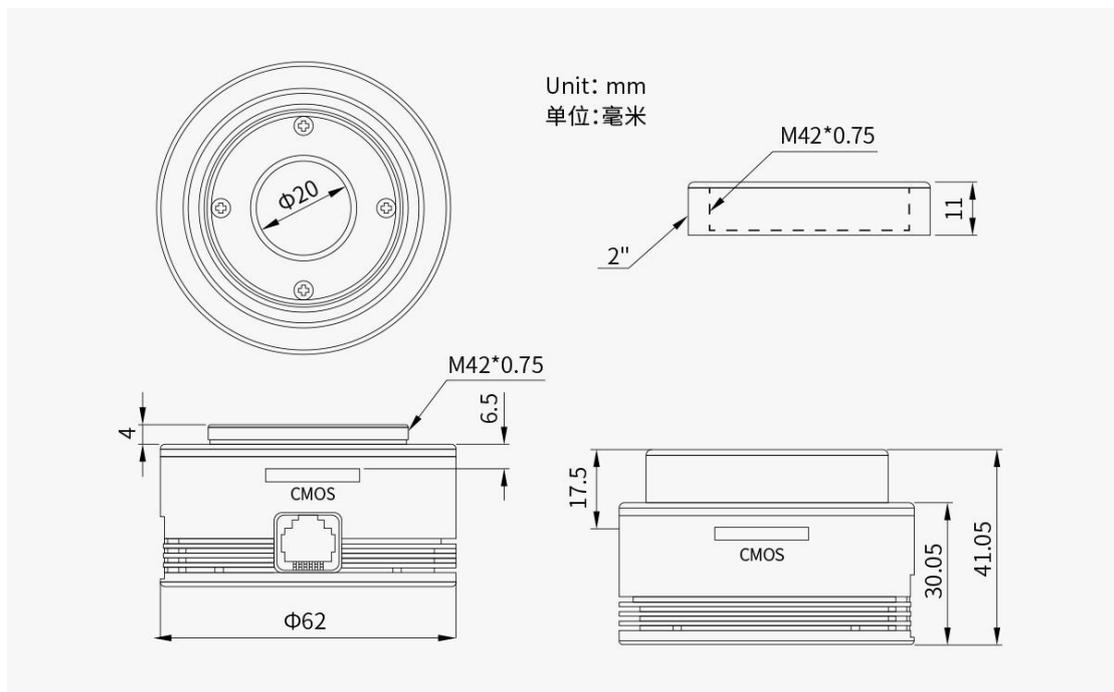

## 6 连接方案

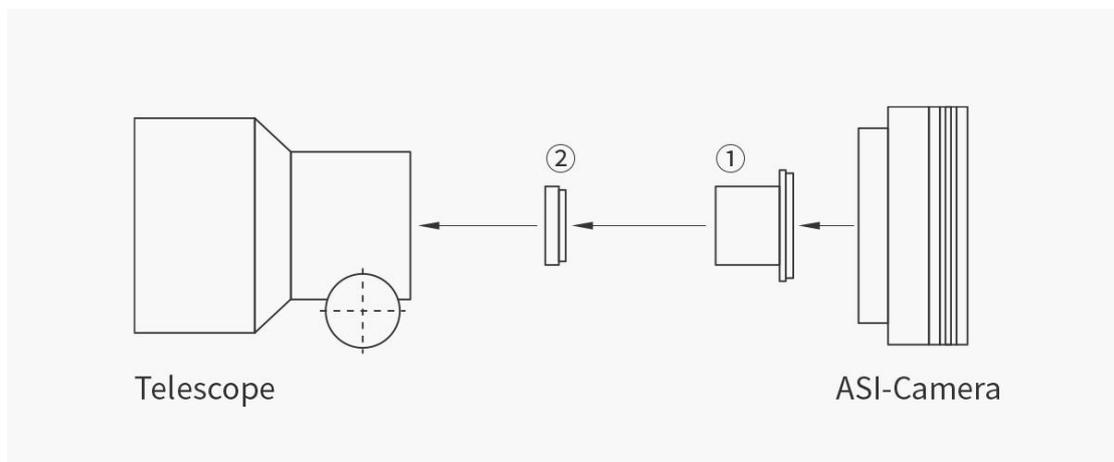

- ① 1.25" T 桶
- ② 1.25" 滤镜 (可选)



## 7 质保服务

1. ZWO 对用户自本公司购买的产品，提供 2 年免费质保服务，质保期自用户收到产品次日起计算；对于 ASI AIR PLUS 产品，质保期自用户设备激活之日起计算。

2. 如用户遇到以下到货即损 (DOA) 情形并在相应期限内联系 ZWO，出具产品购买发票和相关证明，ZWO 将提供上门取件服务，并视情形提供以下产品售后换货（或部分替换）、维修或退货（或部分退货）服务：

- 1) 产品质量问题：用户收到产品之日起 30 日内发现产品存在质量问题并联系 ZWO，经 ZWO 客服中心检测后，确认产品自身存在质量问题或瑕疵的，ZWO 将提供免费换货服务；
- 2) 产品运输问题：用户收到产品后发现产品外包装有明显泡水痕迹或严重的积压与变形等情形，并自收到产品之日起 3 日内向 ZWO 提供相关产品外包装图片和收货证明，经 ZWO 客服中心核实后，确认产品是由 ZWO 直接运输给用户或者代理商的，则 ZWO 将提供相关的退、换货服务；若该产品是由 ZWO 代理商直接销售或运输给用户的，则 ZWO 代理商将负责提供相关的退、换货服务；
- 3) 产品配件或其它零件发生质量问题，不作为退换主机的条件，用户可单独要求更换新的配件。

3. 产品发生以下情况，属于非质保服务范围，ZWO 可为用户提供付费维修服务：

- 1) 产品超出质保期；
- 2) 产品进液、受潮腐蚀；
- 3) 产品受外力导致损伤（如相机保护窗玻璃碎裂、产品外壳变形，USB 口断裂等）；
- 4) 未经 ZWO 书面明确授权的拆机、第三方维修、改装翻新机、刷机（下载错误的固件）；
- 5) 产品系统被更改或保修标示贴丢失、更改；

- 6) 未按产品使用的要求或说明安装所造成的产品质量问题;
- 7) 不可抗拒外力 (如水灾、火灾、地震、雷击等强烈震动或挤压) 等因素造成产品的物理损坏及故障;
- 8) 因拍摄或使用中用户操作不当导致的损坏, 如未加设备保护、直接拍摄太阳等;
- 9) 无有效产品购买发票和保修凭证的;
- 10) 客户购买的产品为二手产品的。

## 8 售后政策

如需软件升级, 请直接到如下官网下载更新, “官网主页——技术支持——软件”。

<http://zwoasi.com>

维修和其他服务, 请联系我们:

国内用户可以关注振旺光电微信公众号, 点击联系客服。

海外用户可以访问官网 Support - Contact Us, 选择 Product 提交工单。

邮件地址: [info@zwoptical.com](mailto:info@zwoptical.com)

电话: 0512-65923102

1. 对于在质保期内正常返修或者更换的产品, 用户将自行承担寄回的的费用。用户在寄回产品时, 应备注造成产品损坏的真实原因, 并提供相应有效证明, 如图片或者视频等证据。

对于经 ZWO 书面确认需要更换的产品, 用户应将完整包装的产品, 连同所有配件、说明书等一并寄回至 ZWO 指定地址。

用户寄回产品, 即同意支付产品维修过程中可能产生的非质保服务范围的维修费, ZWO 将在收费后寄回产品。

2. 对于需要寄回提供售后服务的产品, ZWO 将提供对应的 RMA 编码以供参考。ZWO 不接受任何未经 ZWO 书面确认, 无 RMA 编号私自寄回的产品。

3. 若用户是在 ZWO 代理商处购买的 ZWO 产品, 可直接与 ZWO 代理商取得联系, 以获得相关售后服务。